


## Komplettering

### Inspektionslemme – Hila standard

Placer den lukkede inspektionslem med bagsiden mod væggen overflade og foretag opmærkning efter rammens yderside.


Skær hullet ca. 2 mm fra udvendig side af streg (tynd streg), således at færdigt hul er ca. 6 mm større end inspektionslemmens nominelle mål. Vær opmærksom på at der skal være mindst 30 mm afstand fra hulkant til lægter.

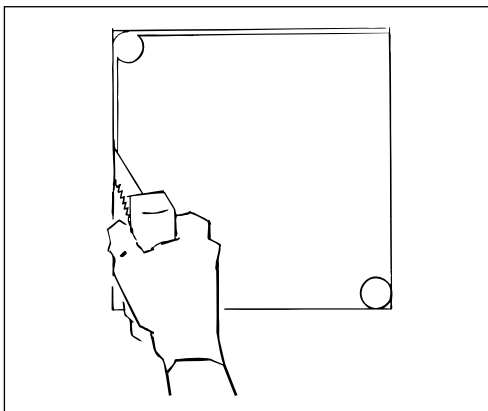


Placer inspektionslemmen i hullet og monter samtlige medfølgende monteringsbeslag.

Antal monteringsbeslag varierer efter lommens størrelse.

Beslagene kan vendes på flere måder afhængigt af beklædningens tykkelse.

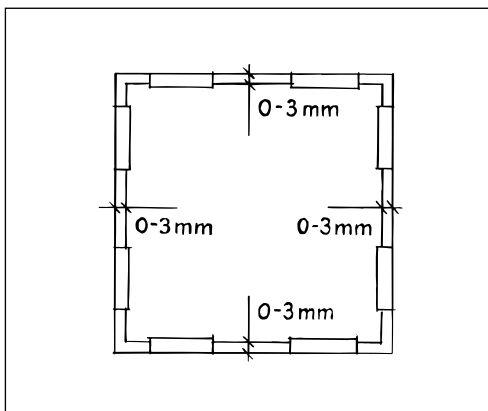


Monteringsbeslagene slås fast til rammen med en hammer.

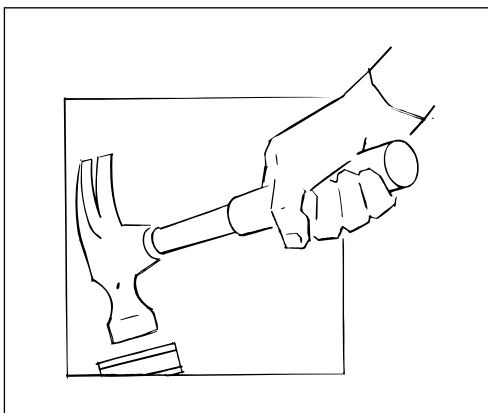

## Inspektionslemme – INEO BS 30/60


Opmærk lemmens placering efter den skabelon som følger med emballagen.

Skær hullet efter stregen, således at det færdige hulmål er ca. 6 – 7 mm større end inspektionslemmens nominelle mål. Vær opmærksom på at der skal være mindst 30 mm afstand fra hulkant til lægter.

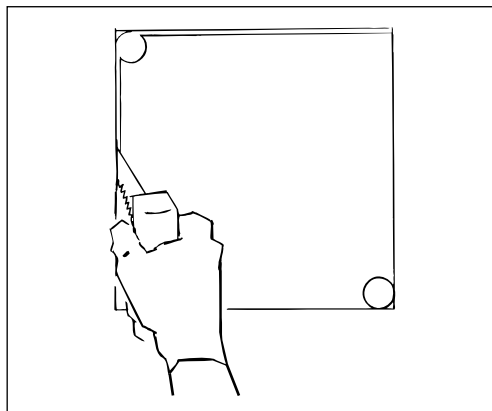

Placer inspektionslemmen i hullet og monter samtlige medfølgende monteringsbeslag.

Beslagene kan vendes på flere måder afhængigt af beklædningens tykkelse.

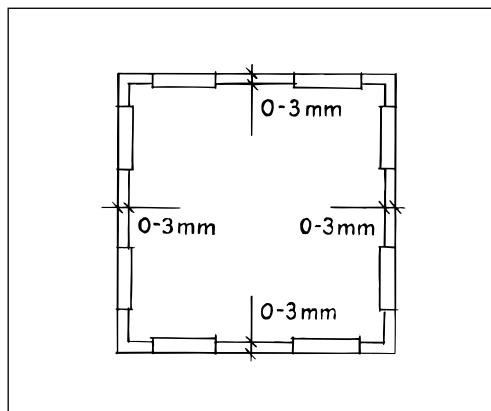

Monteringsbeslagene slås fast til rammen med en hammer og låses med skruer i hullet.

